中华人民共和国国家标准

UDC 621, 791, 5 GB 6417—1986

金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明

本标准适用干金属熔化焊。

本标准等效采用 ISO 6520-1982《金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明》。

1 分类

金属熔化焊焊缝缺陷分为以下 6 类.

第1类 裂纹;

第 2 类 孔穴:

第3类 固体夹杂;

第4类 未熔合和未焊透;

第5类 形状缺陷;

第6类 上述以外的其它缺陷。

2 标记及说明

本标准按缺陷性质分大类,按存在的位置及状态分小类,以表格的方式列出。缺陷用数字序号标记。每一缺陷大类用一个三位阿拉伯数字标记,每一缺陷小类用一个四位阿拉伯数字标记,同时采用国际焊接学会(IIW)"参考射线底片汇编"中目前通用的缺陷字母代号来对缺陷进行简化标记。

本标准所列出的缺陷是金属熔化焊焊缝种类和焊缝形式的焊接接头缺陷的名称。每一数字序号仅适合于某一特定类型的缺陷,例如 1021"焊缝横向裂纹",1023"热影响区横向裂纹"等。各类缺陷的标记如下表所示。

数字序号	IIW 射 线底片 缺陷字 母代号	名称	说明	í	简	<u>8</u>	
	第1类 裂纹						
	Е	裂纹					
100			在焊接应力及其它致脆				
			因素共同作用下,焊接接头				
			中局部地区的金属原子结				
			合力遭到破坏而形成的新				
			界面而产生的缝隙				
1001		微观裂纹	在显微镜下才能				
		p	观察到的裂纹				

1013 1014 ——热影响区中 ——母材金属中	
101 基本上与焊缝轴线平行的 1011 Q纹,可能存在于: 1012 ——焊缝金属中; 1013 ——熔合线上; 1014 ——母材金属中	
1012	1011
102 基本上与焊缝轴线垂直的裂纹,可能位于: 1021 Eb 横向裂纹 1023 — 焊缝金属中; 1024 — 母材金属中	1
103]
104 在焊缝收弧弧坑处的裂纹,可能是: 1045 Ec 弧坑裂纹 —纵向的; 1046 —横向的; —2 星形的)) }
105 1051 1053 E 1054 间断裂纹群	
106 由某一公共裂纹派生的一组裂纹,它与间断裂纹群(105)和放射状裂纹(103)不同,可能位于: ——焊缝金属中; ——操缝金属中; ——热影响区中; ——母材金中 1061 1063 1064 第2类 孔穴	

孔穴

200

数字	IIW 射 线底片 缺陷字 母代号	名称	说明	简图
201	A	气孔	熔池中的气泡在凝固时 未能逸出而残留下来所形 成的空穴	
2011	Aa	球形气孔	近似球形的孔穴	2011
2012		均布气孔	大量气孔比较均匀地分 布在整个焊缝金属中,不要 与链状气孔(2014)相混淆	2012
2013		局部密集气孔	气孔群	2013
2014		链状气孔	与焊缝轴线平行的成串气 孔	2014 2014
2015	Ab	条形气孔	长度方向与焊缝轴线近似 平行的非球形的长气孔	2015
2016	Ab	虫形气孔	由于气孔在焊缝金属中上浮而引起的管状孔穴,其位置和形状是由凝固的形式和气孔的来源决定的,通常,它们成群地出现并且成人字形分布	2016 2016 2016

数字	IIW 射 线底片 缺陷字 母代号	名称	说明	简图			
2017		表面气孔	暴露在焊缝表面的气孔	2017			
			熔化金属在凝固过程中				
202	K	缩孔	收缩而产生的,残留在熔核				
			中的孔穴				
2021		结晶缩孔	冷却过程中在焊缝中心 形成的长形收缩孔穴,可能 有残留气体,这种缺陷通常 在垂直焊缝表面方向上出 现	2021			
2022		微缩孔	在显微镜下观察到的缩孔				
2023		枝晶间微缩孔	在显微镜下观察到的枝 晶间微缩孔				
2024	К	弧坑缩孔	指焊道末端的凹陷,且在 后续焊道焊接之前或在后 续焊道焊接过程中未被消 除	2024			

第3类 固体夹杂

200		固体夹杂	在焊缝金属中残留的固	
300		四体关示	体夹杂物	
201			残留在焊缝中的熔渣,根	3011
301			据其形成的情况,可以分	
	,	+ *	为:	3012 3013
3011	Ba	夹查	线状的;	3012
3012			 孤立的;	1777 13 3 53
1013			——其它型式的	7
302			残留在焊缝金属中的焊	
			剂或熔剂,根据其形成的情	
		焊剂或熔剂夹渣	况,可以分为:	W 0011 0010
3021	G		——线状的;	见 3011~3013
3022			——弧立的;	
3023			其它型式的	

数字 序号	IIW 射 线底片 缺陷字 母代号	名称	说明	管	ij	图
303	J	氧化物夹杂	凝固过程中在焊缝金属中 残留的金属氧化物			
3031		皱褶	在某些情况下,特别是铝合金焊接时,由于对焊接熔池保护不良和熔池中紊流而产生的大量氧化膜			
3041 3042 3043	Н	金属夹杂	残留在焊缝金属中的来自外部的金属颗粒,这种金属颗粒可能是: ——钨; ——铜; ———其它金属			

第4类 未熔合和未焊透

400		未熔合和未焊透					
401			在焊缝金属和母材之间 或焊道金属和焊道金属之				
4011		未熔合	间未完全熔化结合的部分, 它可分为下述几种形式: ——侧壁未熔合	4011 4012			
4012			层间未熔合;				
4013			——焊缝根部未熔合	4013 4013			
402	D	未焊透	焊接时接头的根部未完 全熔透的现象	402			

第五类 形状缺陷

|--|

数字	IIW 射 线底片 缺陷字 母代号	名称	说明	简图
5011 5012	F F	连续咬边间断咬边	因焊接造成的焊趾(或焊根)处的沟槽,咬边可能是连续的(5011)或间断的(5012)	5011 5011 5011 5012 5012 5012
5013		缩沟	由于焊缝金属的收缩,在根部焊道每一侧产生的浅的沟槽(也可见 515)	5013
502		焊缝超高	对接焊逢表面上焊缝金 属过高	正常
503		凸度过大	角焊缝表面的焊缝金属 过高	503
504		下塌	穿过单层焊缝根部或从 多层焊接接头穿过前道熔 敷金属塌落的过量焊缝金 属	504
5041		局部下塌	局部塌落	
	l		<u> </u>	<u> </u>

数字序号	IIW 射 线底片 缺陷字 母代号	名称	说明	简图
505		焊缝型面不良	母材金属表面与靠近焊 趾处焊缝表面的切面之间 的角度 α过小	正常 505
506		焊瘤	焊接过程中,熔化金属流 淌到焊缝之外未熔化的母 材上所形成的金属瘤	506
507		错边	由于两个焊件没有对正 而造成板的中心线平行偏 差	507
508		角度偏差	由于两个焊件没有对正 而使它们的表面不平行(或 不成预定的角度)	508
509		下垂	由于重力作用造成的焊 缝金属塌落	
5091 5092 5093 5094			——横焊缝垂直下垂; ——平焊缝或仰焊缝下垂; ——角焊缝下垂; ——边缘下垂	5092
510		烧穿	焊接过程中,熔化金属自 坡口背而流出,形成穿孔的 缺陷	510

数字序号	IIW 射 线底片 缺陷字 母代号	名称	说明	简 图
511		未焊满	由于填充金属不足,在焊 缝表面形成的连续或断续 的沟槽	511
512		焊脚不对称		
513		焊缝宽度不齐	焊缝宽度改变过大	
514		表面不规则	表面过分粗糙	
515		根部收缩	由于对接焊缝根部收缩 造成的浅的沟槽(也可见 5013)	515
516		根部气孔	在凝固瞬间,由于焊缝析 出气体而在焊缝根部形成 的多孔状组织	
517		焊缝接头不良	焊缝衔接处的局部表面 不规则	517
			第6类 其它缸	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
600		其它缺陷	不能包括在 1~5 类缺陷 的其它缺陷	
600		电弧擦伤	在焊缝坡口外部引弧和 打弧时产生于母材金属表 面上的局部损伤	

数字	IIW 射 线底片 缺陷字 母代号	名称	说明	简	<u>8</u>
602		飞溅	熔焊过程中,熔化的金属颗粒和熔渣向周围飞散的现象。这种飞散的金属颗粒和熔渣习惯上也叫飞溅		
6021		钨飞溅	从钨电极过渡到母材金 属表面或凝固焊缝金属表 面上的钨颗粒。		
603		表面撕裂	不按操作规程拆除临时 焊接的附件时产生于母材 金属表面的损伤		
604		磨痕	不按操作规程打磨引起 的局部表面损伤		
605		凿痕	不按操作规程使用扁铲 或其它工具铲凿金属而产 生的局部损伤		
606		打磨过量	由于打磨引起的工作或焊缝的不允许的减薄		
607		定位焊缺陷			
608		层间错位	不按规定程序熔敷的焊 道		